

Bocado 300

Tand-groef paneel met 3 mm schaduwvoeg met kopkantbewerking



| Geschikt voor vochtige ruimtes



U hebt gekozen voor een MEISTER decorpaneel. Wij danken u voor uw vertrouwen en wensen u veel genoegen met de aankoop van dit hoogwaardige product. De jarenlange ervaring van onze deskundigen en moderne productietechnieken zorgen voor een kwaliteitsproduct 'made in Germany'.

In deze leg- & onderhoudsinstructies hebben wij de belangrijkste informatie voor het leggen en de opslag van een MEISTER decorpaneel voor u samengesteld.

Let er bij het plannen a.u.b. op dat MEISTER decorpanelen alleen geschikt zijn voor gebruik binnenshuis. Ook panelen die geschikt zijn voor vochtige ruimtes mogen niet in de directe omgeving van spatwater worden gebruikt.

Vorbereiding

Vóór het monteren moeten de panelen acclimatiseren. Bewaar de pakken hiervoor ca. 48 uur in het midden van de ruimte waarin de panelen worden gemonteerd. Bewaar de pakken niet in de nabijheid van vochtige of kort tevoren van nieuw behang voorziene wanden. Voordat u de panelen monteert, moet worden voldaan aan enkele algemene voorwaarden voor de inbouw binnenshuis van houtmateriaal. Let er dus op dat de wanden en plafonds droog zijn, d.w.z. een restvochtgehalte van maximaal 5 procent hebben. Bovendien moeten alle ramen en deuren zijn ingebouwd en moet er een binnenklimaat heersen van ca. 20°C bij een relatieve luchtvochtigheid van ca. 50–60 procent. Indien u een geringe luchtvochtigheid constateert of deze verwacht, moet de luchtvochtigheid door geschikte maatregelen worden verhoogd.

Omdat de panelen slechts geschikt zijn voor binnenshuis, kunnen ze – in verband met de inwerking van het zonlicht en de daarmee verbonden temperatuurschommelingen – evenmin worden gebruikt in serres of voor het afwerken van dakkapellen. Stel de panelen niet bloot aan een permanente temperatuurbelasting van meer dan 110°C (bijv. plafondspots, verwarming etc.). Zorg dat de panelen niet in contact komen met een product op basis van siliconen.

Controleer alle panelen vóór het leggen bij daglicht op zichtbare gebreken qua kleur en structuur. Over reeds gelegde panelen kan achteraf geen klacht worden ingediend.


Let er bij de montage op dat er ook achter de betimmering luchtcirculatie mogelijk moet zijn (breng zo nodig tengels aan). Zorg er beslist voor dat er geen luchtstuwung ontstaat. Bij het leggen is het bovendien belangrijk dat u bij alle wanden en andere vaste bouwelementen een afstand van minstens 10–14 millimeter aanhoudt (uitzetvoeg) (afb. 1). Is uw te leggen oppervlakte groter of breder dan 10 meter, dan is een bewegingsvoeg noodzakelijk. Deze dekt u af met de behanglijst met de passende kleur.

Let bij de montage in vochtige ruimtes (bijv. badkamer) tevens op de volgende punten!

De panelen zijn niet geschikt voor gebruik in ruimtes met spatwater (bijv. douche, privé-zwembad). Achter de betimmering moet de lucht beslist kunnen circuleren, als onderconstructie dient u zo nodig tengels aan te brengen zodat er geen luchtstuwung ontstaat (voor tengels zie afb. 2). Gebruik uitsluitend corrosiebestendige montagemetalen.

Montage

U begint met de onderconstructie, daarbij monteert u zoveel mogelijk enkelzijdig geschaafde droge latten met een minimum doorsnede van 20 x 40 millimeter. De latten moeten een onderlinge tussenruimte van maximaal 35 centimeter hebben. U moet de latten dwars op de paneellengte monteren en zo bevestigen dat er een vlakke onderconstructie ontstaat. Schroef de onderconstructie a.u.b. met de onbewerkte afdeklaag c.q. de wand om de 40 tot 50 centimeter vast met de MEISTER-bevestigingsschroef of met geschikte pluggen en schroeven. Lichte oneffenheden van wand/plafond kunt u wegwerken door er kleine houten wiggen onder te leggen.

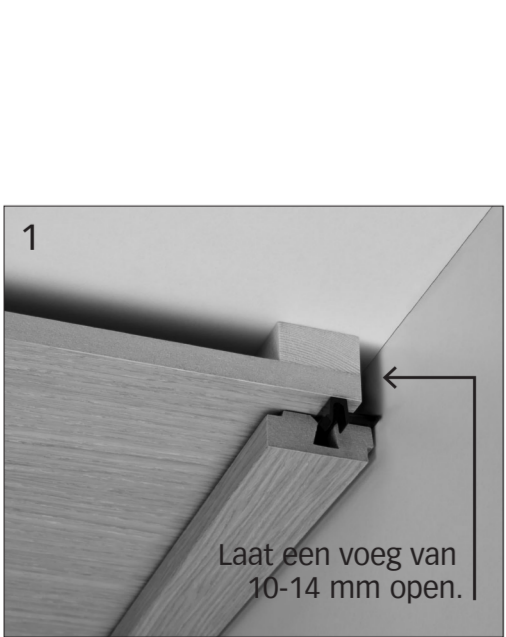

Zaag – om beschadiging van het oppervlak te voorkomen – panelen op de volgende manier af: houd de decorzijde bij tafelzagen naar boven en bij decoupeer- of handcirkelzagen naar beneden.

Bij installatie onder het plafond, uitsluitend de MEISTER schroefklem TOP 4 gebruikene!

Begin met het plaatsen van het eerste volledige paneel in de linkerhoek van de kamer met de tandzijden naar de wand gericht. Zaag van het eerste paneel, zowel aan de korte alsook aan de lange zijde, de tand af. Verwijder bij alle volgende panelen in de eerste rij uitsluitend de tand aan de lange zijde.

Lijn het eerste paneel uit met de groefzijde naar het midden van de ruimte en bevestig het vlakbij de wand met spijkers of schroeven zodat deze later door de plafondlijsten worden afgedekt. Houd hierbij rondom een afstand tot de wand van 10-14 millimeter aan.

Schroef daarna het paneel via de aangegeven markeringen aan de groefzijde met de speciale MEISTER-schroeven nr. 20 vast aan de onderconstructie. Houd er a.u.b. rekening mee, dat de schroefkop voor een correcte montage en pasvorm van de panelen lijnend met het oppervlak van de groefwangen moeten aansluiten. Voorkom absoluut het "doordraaien" door de groefwang. (Als alternatief kunt u het paneel met de schroefklem TOP 4 bevestigen. Schuif daarbij de schroefklem op de groefwang van het paneel en schroef deze vervolgens vast aan de onderconstructie.) Let er daarbij op, dat het paneel met een speciale MEISTER-schroef nr. 20 of schroefklem TOP 4 aan de lat van de onderconstructie wordt bevestigd. Het volgende paneel steekt u dan met de veer in de groef en bevestigst deze met de speciale MEISTER-schroef nr. 20 of de schroefklemmen zoals hierboven beschreven.

Het eerste paneel van de 2de rij steekt u met de tand in de groef. Door de speciale vertanding en het zich daardoor automatisch vastzettende legmechanisme wordt voorkomen dat het paneel naar beneden valt. U kunt het paneel nu heel eenvoudig met de speciale MEISTER-schroef nr. 20 of schroefklem TOP 4 aan de onderconstructie bevestigen. Het volgende paneel van de 2de rij stopt u met de tand in de groef van de 1ste rij. Voor het verschuiven in de kopse groef moet u het paneel vooreerst horizontaal tegen de onderconstructie drukken en vervolgens zoals voorheen bevestigen. Volgens dit schema kunt u rij na rij verder leggen.

Bij de demontage moet u de panelen horizontaal uit de paneelgroef trekken.

Zaag de laatste panelen van elke rij zo op maat dat er een afstand van minstens 10–14 millimeter tot de wand wordt aangehouden. Voor het invoegen van de laatste rij gebruikt u een stuk overgeschoten paneel waarop u de resterende paneelbreedte kunt aantekenen (afstand van minstens 10–14 millimeter tot de wand aanhouden). Bevestig het paneel dichtbij de wand met spijkers of schroeven, zoals de panelen van de eerste rij.

Gebruik voor de afdekking van de rondomlopende uitzetvoegen en ter verfraaiing van het geheel de MEISTER plafondlijsten. Voor lastige situaties als overgangen in dakhellingen, omlijsting van dakramen, bedekking van bovendorpels zijn tevens MEISTER hoek-, vouw-, hol- en afdeklijsten beschikbaar.

Vermijd a.u.b. contact van de strippen met alle siliconenproducten.

Bij de demontage begint u met het laatst gelegde paneel.

Reiniging en onderhoud

Reinig MEISTER decorpanelen af en toe met een in schoon water uitgespoelde en enigszins vochtige (goed uitgewrongen) doek. Gebruik geen vloeibaar schuurmiddel of schuurpoeder, omdat deze middelen het oppervlak van de panelen kunnen beschadigen.

Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe MEISTER decorpaneel!

Onder voorbehoud van vergissingen en technische veranderingen. 07|13

**MEISTER**

Dekorpaneele

Decorative panels
Lambris décor
Decorpanelen

Bocado 300

Nut-Feder-Paneel mit 3 mm Schattenfuge, mit Kopfkantenbearbeitung

Schnell und einfach verlegt durch unterstützende Einrastung des Paneels

Tongue-and-groove panel with 3mm shadow joint with milled, finished head. Fast and easy to install because the panels snap into place

Lambris rainure-langnette avec creux marquant de 3 mm, rainé en bouts. Pose rapide et simple grâce à une technique spéciale facilitant l'encliquetage des lames.

Tand-groef paneel met 3 mm schaduwvoeg met kopkantbewerking. Snel en eenvoudig gelegd door het ondersteunende vastklikken van het paneel



Berechnungsmaß: Calculated Measurement: Dimension théorique : Berekeningsmaat:	Deckmaß mit 3 mm Schattenfuge: Effective Measurement: Dimension utile : Dekmaat:	Verpackungs- einheit in Stück: Pack Size in Item: Unités par paquet : Stuks per verpakkingseenheid:	Berechnungsfläche pro Packung: Calculated area per package: Surface théorique par paquet : Berekeningsoppervlak per pak:	Deckfläche pro Packung: Effective area per package: Surface utile par paquet : Dekoppervlak per pak:
1280 × 300 mm	1266 × 286 mm	4	ca. 1,54 qm	ca. 1,45 qm
2600 × 300 mm	2586 × 286 mm	4	ca. 3,12 qm	ca. 2,96 qm

Länge und Stärke: siehe Kopfkarton

Length and thickness: see top-packaging

Longueur et épaisseur : voir en tête du carton

Langte en dikte: zie karton aan de kopse kant

CE
MeisterWerke Schulte GmbH, Johannes-Schulte-Allee 5, GERMANY, 59602 Rülthen-Meiste
13
DOP: M12-001
EN 13986:2004

www.meisterwerke.com/declaration-of-performance

(DE) Achtung: Paket bitte trocken und eben lagern und mindestens 48 Stunden vor Verlegung akklimatisieren. Verpackung erst unmittelbar vor Verlegung öffnen! Detaillierte Verlege- und Pflegeanweisung im Innenteil!

(GB) Caution: please store package dry and level and acclimatise for at least 48 hours before installation. Only open package immediately before installation! Detailed installation and care instructions inside!

(FR) Attention : déposer le paquet bien à plat et au sec. Observer un délai d’acclimatation d’au moins 48 heures avant la pose. Ouvrir l’emballage juste avant la pose. Notice détaillée de pose et d’entretien à l’intérieur!



* Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

(NL) Let op: pakket droog en vlak bewaren en gedurende minstens 48 uur laten acclimatiseren in de ruimte waarin de vloer wordt gelegd. Open de verpakking pas vlak vóór het leggen! Deze folder bevat gedetailleerde leg- & onderhoudsinstructies!

MEISTER – eine Marke der MeisterWerke Schulte GmbH
Johannes-Schulte-Allee 5 | 59602 Rülthen-Meiste | GERMANY | Telefon +49 (0)2952 816-0 | Fax +49 (0)2952 816-66 | www.meister.com

